



Raccomandazione di sicurezza no. 1

Data della raccomandazione di sicurezza	22.09.2016
No. reg. del rapporto finale	2015022001
Deficit di sicurezza	Per quanto concerne la configurazione delle tabelle di servizio per i macchinisti, FFS Viaggiatori si attiene a un'istruzione di lavoro interna, secondo la quale sono sufficienti cinque minuti per effettuare l'inversione di un'unità del tipo RABe 514 con una lunghezza di 100 m con un unico macchinista. In caso di bisogno, il tempo necessario può essere anche ridotto. Il SISI ha eseguito due prove, durante le quali è emerso che per l'inversione effettuata in tutta fretta sono stati necessari sette minuti, mentre l'inversione effettuata senza fretta ha richiesto dieci minuti. In entrambi i casi sono stati necessari più di cinque minuti. Viste le circostanze, risulta discutibile la possibilità di ridurre ulteriormente il tempo necessario per l'inversione. È altresì opinabile se i tempi indicati sono sufficienti quando i lavori sono eseguiti da un macchinista in formazione. Lavorare sotto pressione per rispettare i tempi troppo stretti previsti per l'esecuzione di operazioni rilevanti per la sicurezza favorisce il rischio di commettere errori.
Raccomandazione di sicurezza	Nella configurazione delle tabelle di servizio presso FFS Viaggiatori occorre verificare e, laddove necessario, adeguare i tempi consentiti per lavori preliminari e conclusivi necessari all'esercizio, tenendo conto della loro rilevanza per la sicurezza.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>