



Raccomandazione di sicurezza no. 29

Data della raccomandazione di sicurezza	19.10.2021
No. reg. del rapporto finale	2021060202
Deficit di sicurezza	<p>Il 2 giugno 2021, alle ore 13:30, durante i lavori preparatori per la pulizia delle selle delle funi, un collaboratore veniva sbalzato giù da un pilone della funivia dopo essere stato urtato dal carrello della cabina diretta a valle. Egli cadeva nel vuoto per circa 50 m, atterrando poi su un manto nevoso alto circa 2 m, e sopravviveva riportando gravi ferite.</p> <p>La caduta di un collaboratore dal pilone di una funivia il 2 giugno 2021 a Pontresina è stata causata da un movimento involontario del collaboratore, dovuto a un problema al ginocchio, che lo ha portato ad avvicinarsi troppo al carrello di una cabina in transito e ad essere sbalzato fuori dalla piattaforma di lavoro.</p> <p>I seguenti elementi hanno contribuito al verificarsi dell'incidente:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esecuzione di lavori preparatori mentre l'impianto era in funzione;• la mancata definizione di un processo complessivo e l'assenza di prescrizioni per la messa in sicurezza del luogo di lavoro in caso di avvicinamento della cabina della funivia. <p>Nel quadro dell'inchiesta è stato identificato il seguente rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">• poiché si è ritenuto che la presenza di ringhiere fosse sufficiente a mettere in sicurezza il luogo di lavoro, si è rinunciato a indossare e utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute. <p>La piattaforma di lavoro, che era dotata di una ringhiera, dava l'impressione di essere sicura rispetto al pericolo di cadute. Le ringhiere sono state considerate una protezione sufficiente, e ciò ha fatto sì che non venissero utilizzati dispositivi di protezione individuale contro le cadute. Come è stato dimostrato dall'evento, una protezione contro le cadute può sempre essere opportuna quando si lavora in altezza.</p>
Raccomandazione di sicurezza	<p>Destinatari: Imprese di trasporto a fune</p> <p>Le imprese di trasporto a fune dovrebbero fare in modo che i dispositivi di protezione individuale contro le cadute siano usati in modo sistematico quando si lavora in altezza, anche in situazioni in cui, per esempio, vi sono ringhiere che offrono una protezione parziale.</p>
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<p>Vorbericht Schlussbericht</p>